


# Capteur / transmetteur d'humidité et de température TH 110



## LES PLUS DE LA GAMME

- Gamme de mesure de 5 à 95%HR et de 0 à 50 °C (modèle ambiant) ou de -20 à +80 °C (modèle arrière ou déporté)
- Sortie 0-10 V, active, alimentation 24 Vac/Vdc (3-4 fils) ou sortie 4-20 mA, boucle passive, alimentation de 16 à 30 Vdc (2 fils)
- Boîtier ABS V0 IP65 (modèle arrière ou déporté) ou IP20 (modèle ambiant), avec ou sans afficheur
- Affichage alterné de l'humidité et de la température
- Montage ¼ tour sur platine de fixation murale
- Boîtier avec système de montage simplifié

## CARACTÉRISTIQUES DU BOÎTIER

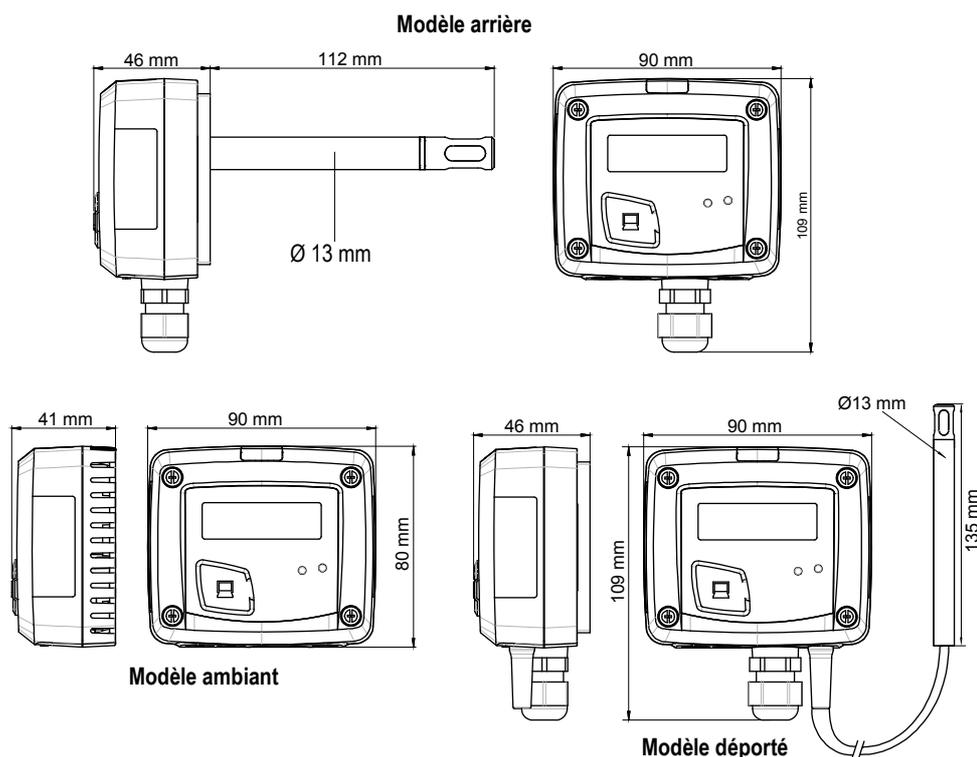

### Matière

ABS V0 selon UL94

### Indice de protection

IP65 (modèle déporté et arrière)  
IP20 (modèle ambiant)

### Afficheur

LCD 10 digits. Dimensions : 50 x 17 mm  
Affichage alterné de l'humidité et de la température

### Hauteur des caractères

Valeurs : 10 mm  
Unités : 5 mm

### Presse étoupe (modèles arrière et déporté)

Pour câbles Ø8 mm maximum


### Poids

124 g (modèle ambiant) ; 135 g (modèle arrière ou déporté)

**Câble des sondes déportées :** longueur 2 m et Ø4.8 mm en silicone

## RÉFÉRENCES

La codification ci-dessous permet de construire la référence d'un capteur :

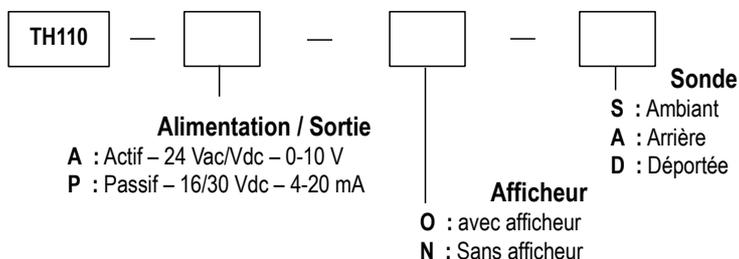

### Exemple : TH110 – ANS

Capteur/transmetteur ambiant de température et d'humidité TH110, capteur actif 0-10 V, sans afficheur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN TEMPÉRATURE


<b>Étendue de mesure</b>	Modèle ambiant : de 0 à 50 °C Modèles déporté et arrière : de -20 à +80 °C
<b>Exactitudes*</b>	Modèle ambiant : ±0.4% de la lecture ±0.3 °C Modèles déporté et arrière : ±0.3 °C (de -40 °C à 70 °C) ; ±0.5 °C en dehors
<b>Unité de mesure</b>	°C / °F
<b>Temps de réponse</b>	1/e (63%) 15 s
<b>Type de capteur (élément sensible)</b>	CTN
<b>Résolution</b>	0.1 °C
<b>Type de fluide</b>	Air et gaz neutres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN HUMIDITE

<b>Etendue de mesure</b>	De 5 à 95% HR
<b>Sortie analogique</b>	De 0 à 100% HR
<b>Exactitudes*</b>	±1.5% HR (si 15 °C ≤ T ≤ 25 °C) sur modèles déporté et arrière ±1.8% HR (si 15 °C < T ≤ 25 °C) sur modèle ambiant
<b>Dérive liée à la température</b>	±0.04 x (T-20) % HR (si T < 15 °C ou T > 25 °C)
<b>Unité de mesure</b>	% HR
<b>Temps de réponse</b>	1/e (63%) 4 s
<b>Type de capteur</b>	Capacitif
<b>Résolution</b>	0.1% HR
<b>Incertitude d'ajustage en usine</b>	±0.88% HR
<b>Type de fluide</b>	Air et gaz neutres

\*Établies dans des conditions de laboratoires, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.

## CONNECTIQUES

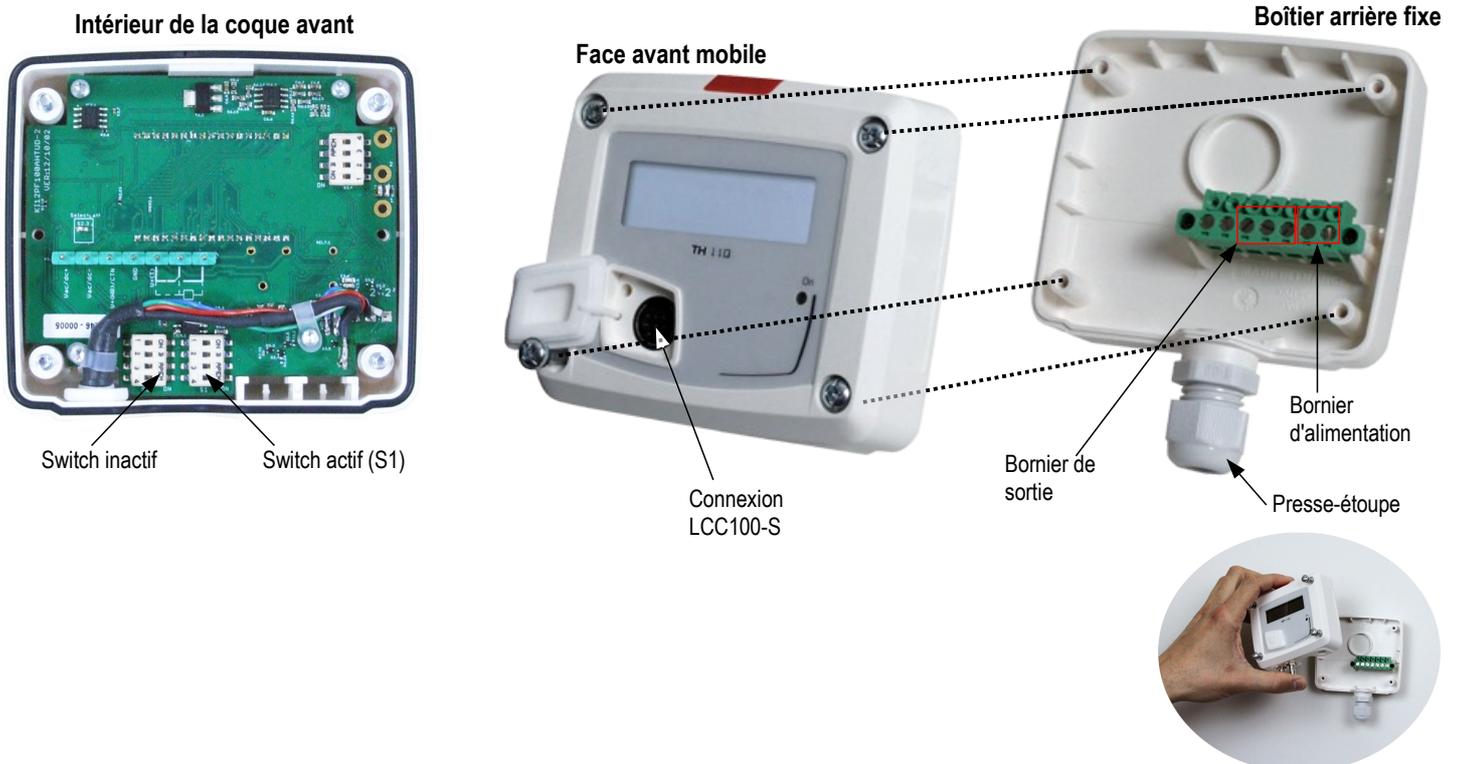

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

### Sortie / Alimentation

- capteur actif 0-10 V (alim. 24 Vac/Vdc ±10%), 3-4 fils
- capteur boucle passive 4-20 mA (alim. 16/30 Vdc), 2 fils
- tension de mode commun <30 VAC
- charge maximale : 500 Ohms (4-20 mA)
- charge minimale : 1 K Ohms (0-10 V)

### Consommation

2 VA (0-10 V) ou 1,2 VA (4-20 mA)

### Directives européennes

2014/30/UE CEM  
2014/35/UE Basse Tension  
2011/65/UE RoHS II  
2012/19/UE DEEE

### Raccordement électrique

Bornier à vis pour câbles de 0.05 à 2.5 mm<sup>2</sup>  
ou de 30 à 14 AWG  
Réalisé suivant les règles de l'art

### Communication PC

Câble USB-mini DIN

### Environnement

Air et gaz neutres

### Conditions d'utilisation (°C/%HR/m)

De 0 à +50 °C.  
En condition de non condensation.  
De 0 à 2000 m.

### Température d'utilisation sonde

De -20 à +80 °C


### Température de stockage

De -10 à +70 °C


**!** Seul un technicien formé et qualifié peut réaliser cette opération. Pour réaliser le raccordement, l'appareil doit être HORS-TENSION.

Pour les modèles TH110-AOS, TH110-ANS, TH110-AOD, TH110-AND, TH110-AOA, TH110-ANA avec sortie 0-10 V – actif :

**!** Pour un raccordement 3 fils, la masse de la sortie et la masse d'entrée doivent être reliées AVANT TOUTE MISE SOUS TENSION. Voir schéma ci-dessous.

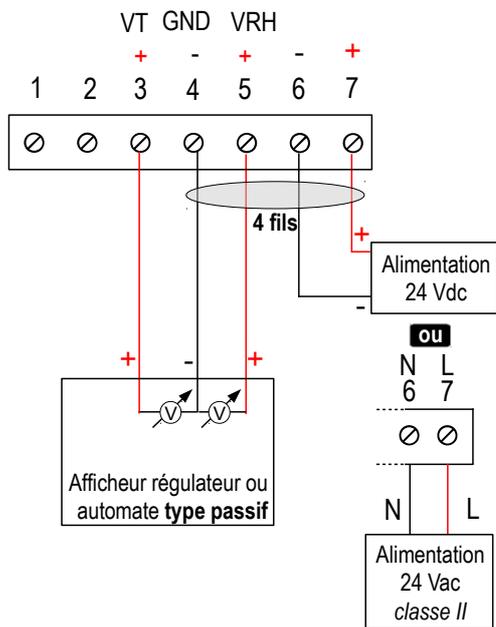


4 fils

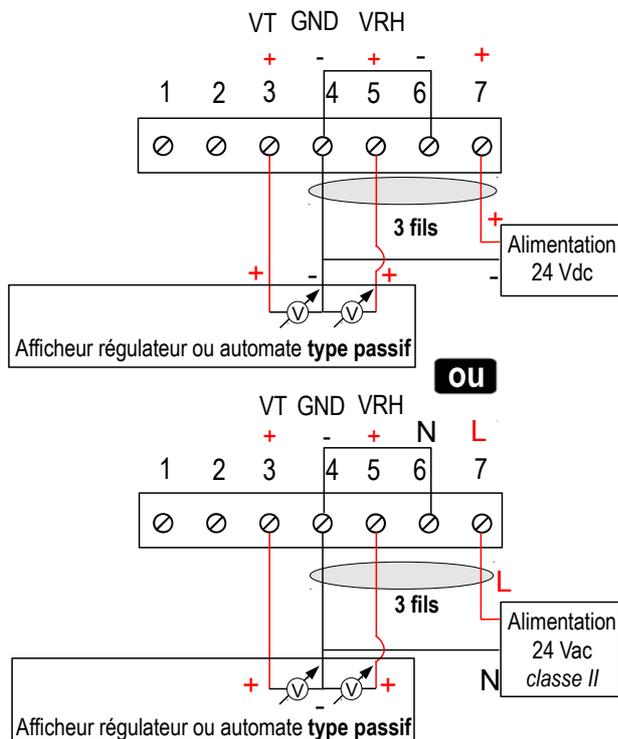


3 fils

Pour les modèles TH110-POS, TH110-PNS, TH110-POD, TH110-PND, TH110-POA, TH110-PNA avec sortie 4-20 mA – passif :

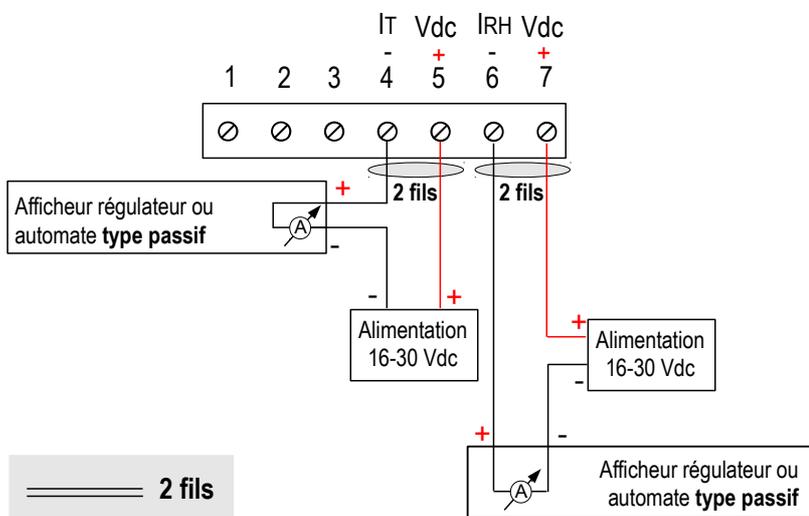

2 fils

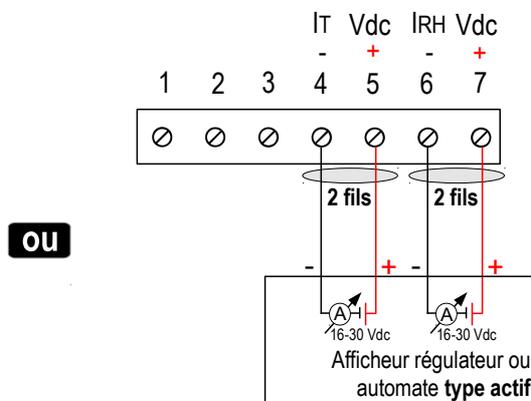

## REGLAGES ET UTILISATION DU CAPTEUR


### > Configuration

Il est possible de configurer les étendues de mesure et les unités de l'appareil par switch et /ou logiciel.

**!** Pour configurer le capteur, le mettre hors tension puis procéder aux réglages souhaités en disposant les interrupteurs comme décrit ci-dessous. Remettre le capteur sous tension une fois les réglages effectués.

### > Configuration par switch

Pour configurer le capteur, dévisser les 4 vis du boîtier puis l'ouvrir.

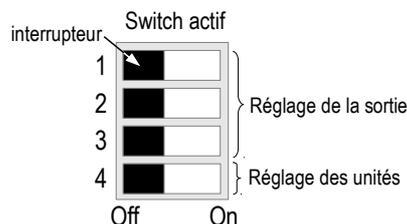

**!** Les combinaisons présentées doivent être bien reproduites. Si une mauvaise combinaison est réalisée, le message « CONF ERROR » apparaîtra lors de la mise sous tension du capteur. Il faudra alors débrancher le capteur, l'ouvrir et disposer les interrupteurs du switch correctement avant de le remettre sous tension.

## > Réglage des unités – switch actif

Pour régler une unité de mesure, positionner l'interrupteur 4 des unités comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Configurations	°C	°F
Combinaisons	1	1
	2	2
	3	3
	4	4

## > Réglage des sorties – switch actif

Pour régler une sortie, positionner les interrupteurs 1, 2 et 3 des étendues de mesure comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Configurations	De 0 à +50 °C	De -20 à +80 °C	De -50 à +50 °C	De 0 à 100 °C
Combinaisons	1	1	1	1
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	4	4	4	4

## CONFIGURATION PAR LOGICIEL LCC-S (option)

Le logiciel permet une configuration plus souple.

Il est possible de configurer des échelles intermédiaires, un offset,...

Exemple : pour un capteur 0-100 °C, le delta minimum est de 20 °C. L'appareil pourra donc être configuré de 0 à +20 °C ou de -10 à +10 °C.


Afin de compenser une dérive éventuelle du capteur, il est possible d'ajouter un offset à la valeur affichée par le TH110 : il indique 48% HR, un appareil étalon indique 45% HR. Il est alors possible, grâce au logiciel, d'intégrer un offset de -3 à la valeur affichée par le TH110.

• Pour accéder à la configuration par logiciel :

- Régler le switch comme indiqué ci-contre.
- Raccorder le câble du LCC-S à la connexion du capteur.

• Pour procéder à la configuration de votre appareil, voir la notice du LCC-S.

**Attention : La configuration des paramètres s'effectue soit par switch soit par logiciel. Les deux ne sont pas compatibles.**

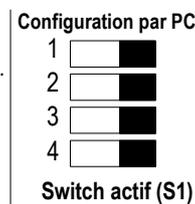


## MONTAGE

Pour réaliser le montage mural, fixer la plaque ABS au mur (perçage Ø6 mm, vis et chevilles fournies). Insérer le capteur dans la plaque de fixation (aux points A sur le schéma) en l'inclinant à 30°. Faire pivoter le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'obtention d'un clipage ferme.



**Le modèle ambiant n'a pas de platine de fixation.**

**4 trous de fixation sont présents à l'intérieur du boîtier arrière. Utilisez-les pour installer le capteur à l'endroit voulu.**

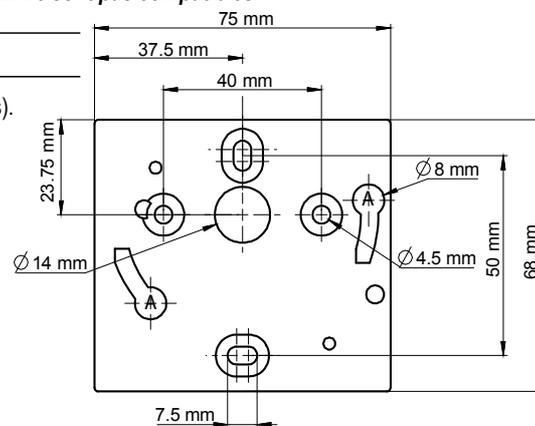

## ENTRETIEN

Éviter tous les solvants agressifs. Lors du nettoyage à base de produits formolés (pièces ou conduits), protéger l'appareil.

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- **KIAL-100A** : Alimentation classe 2, entrée 230 Vac, sortie 24 Vac
- **KIAL-100C** : Alimentation classe 2, entrée 230 Vac, sortie 24 Vdc
- **LCC-S** : logiciel de configuration avec câble USB

- Raccords coulissant inox
- Presse-étoupe PC
- Bride de fixation inox
- Support de fixation mural pour sonde d'humidité déportée
- Bride de fixation ABS avec presse-étoupe

**Seuls les accessoires fournis avec l'appareil doivent être utilisés.**

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veillez à toujours utiliser l'appareil conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques afin de ne pas compromettre la protection assurée par l'appareil.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyez-le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux directives européennes relatives aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

Système de  
management  
certifié



Usine et Siège Social  
Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON  
Tél. : 05 53 80 85 00 - kimo@kimo.fr

Alsace-Lorraine 03 88 48 16 90  
Bretagne 02 99 54 77 00  
Centre 02 38 23 00 40

Midi-Pyrénées 05 61 72 84 00  
Nord 03 20 90 92 95  
Paris Ouest 01 30 02 81 20

Paris Est 01 60 06 14 72  
PACA 04 42 97 33 94  
Rhône-Alpes 04 72 15 88 72